

外形図

EJX110J

差圧伝送器

端子箱分離形アンプケース（右端子箱）

接液部材質コード：H·M·T·A·B·W, 測定スパンコード：F

SD 01C26B01-09


DPharp EJX™

または付加仕様コード /HD, /HD2


[スタイル：S4]

単位：mm

プロセスコネクタ上部取付形（伝送部取付コード2）

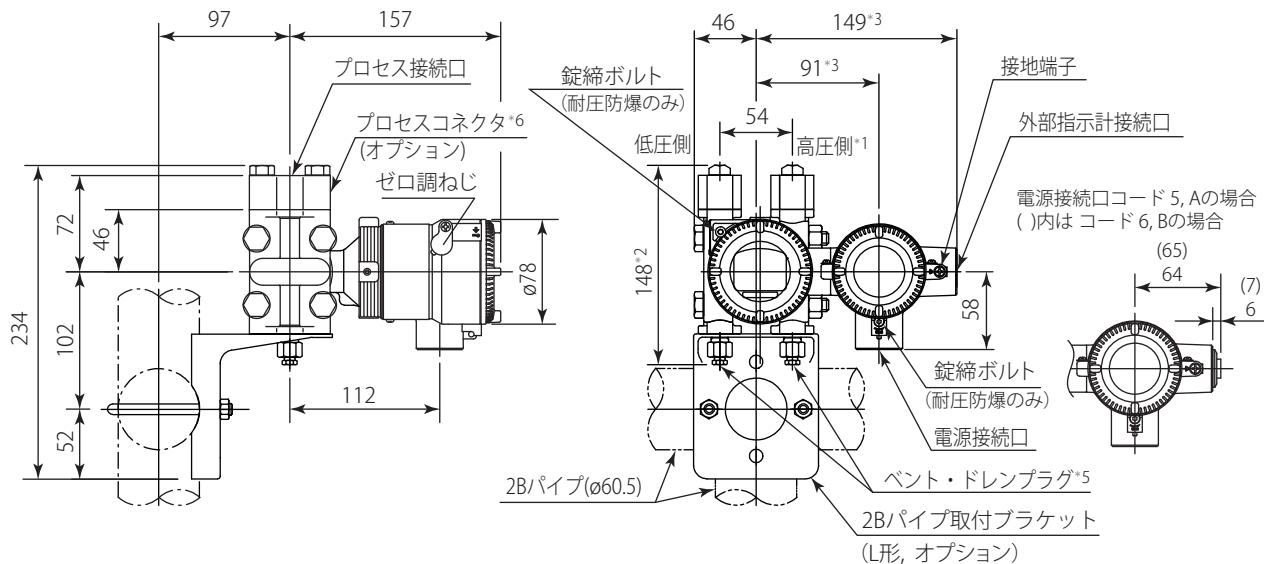

プロセスコネクタ下部取付形（伝送部取付コード3）

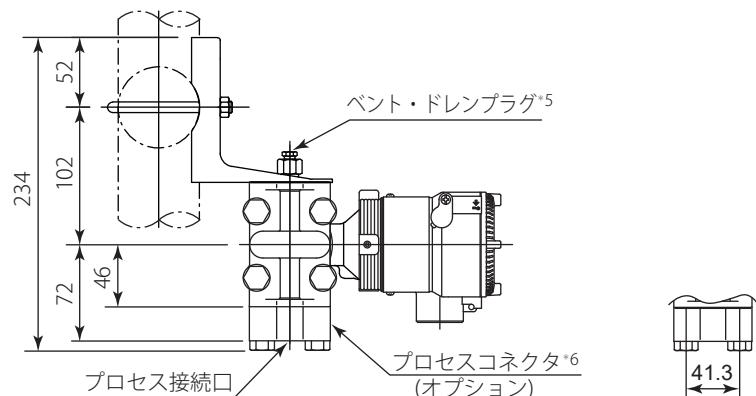

*1：伝送器取付コード 6または7（左高圧）を選択した場合、高圧側と低圧側の位置が入れ替わります。

*2：付加仕様コード K1, K2, K5, K6, K41, K42, K45, K46（禁油処理）を選択した場合、15 mm 加算となります。

*3：伝送器取付コード 6または7（左高圧）を選択した場合、6 mm 減算となります。


*4：電源接続口コード7またはCを選択した場合、ブラインドプラグは接続口から最大8 mm突出します。

*5：付加仕様コードUNが指定された場合は、ベント・ドレン用穴およびプラグはありません。

*6：付加仕様コードBSを選択した場合、低圧側カバーフランジのプロセス接続口にバグスクリーンが取り付けます。

プロセスコネクタ付を選択した場合でも、低圧側のプロセスコネクタは付属されません。

● 端子配置図

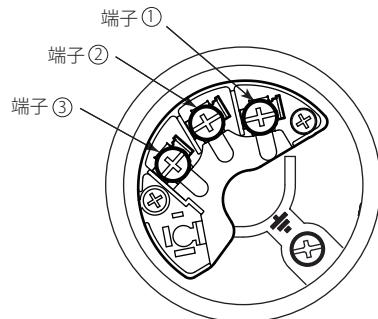

● 端子の結線

| | | | |
|--------|---|--------|-----------------------|
| SUPPLY | + | ① ② | 電源および出力信号用端子 |
| CHECK | + | ③ ② | 外部設置の電流計用端子*1 または |
| または | - | ② | または |
| ALARM | + | ③ ② | ステータス接点出力用端子 (/AL付加時) |
| ===== | | | 接地端子 |

*1：外部指示計あるいはチェックメータは内部抵抗が10 Ω以下のものをお使いください。ステータス出力仕様(付加仕様コード/AL)の場合、チェックメータまたは外部指示計は接続できません。